

Hibaelhárítási útmutató

- Probléma:** Kommunikációs hiba infravörös használatkor.
Lehetséges ok: Nem Toro vezérlő Toro üzemmódban történő használata.
Megoldás: Változtassa meg a **Toro N** beállítást **Toro Y**-ra a TBC HH-ban és próbálja meg újra a kommunikációt.
- Lehetséges ok: Alacsony elem energiaszint vagy a TBC HH-ban vagy a TBC WP-ben.
Megoldás: Nézze meg az elem kijelzőt és cseréljen elemet, ha az alacsony szintet mutat.
- Lehetséges ok: Helytelen elem csatlakozás
Megoldás: Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e elhelyezve.
- Lehetséges ok: Szennyeződés van valamelyik infravörös csatlakozón.
Megoldás: Tisztítsa meg a szennyeződéstől a TBC WP-t és a TBC HH infravörös interfészt. A TBC WP reagálhat.
- Lehetséges ok: Indítsa újra a TBC WP-t, úgy, hogy eltávolítja az elemeket a vezérlőből, földeli a vezérlőhöz vezető terminálokat 1 percig. Helyezze vissza az elemket.
Megoldás: Az infravörös kábel megsérült és zárlatos.
- Lehetséges ok: Szerezzen be egy új infravörös kábelt a forgalmazótól és cserélje ki a sérült kábelt.
Megoldás:
- Probléma:** **Kommunikációs hiba „ERROR” rádió használatakor.**
Lehetséges ok: A TBC HH programozó azonosító és a vezérlő szám kódok nem egyeznek.
Megoldás: Indítsa újra a vezérlőt az elemek eltávolításával. Lásd a **Kézi programozású vezérlő beállítás** részt az 5. oldalon és a **Vezérlő beállítás** részt a 7. oldalon.
- Lehetséges ok: Lehetséges, hogy ön túl távol van a TBC WP-től.
Megoldás: Közelítse meg jobban a TBC WP-t és ismételje meg a továbbítást, vagy használja az infravörös kábelt a kommunikációhoz.
- Lehetséges ok: Lehetséges, hogy túl erős a más eszközök által okozott rádió interferencia.
Megoldás: Közelítse meg jobban a TBC WP-t és ismételje meg a továbbítást, vagy használja az infravörös kábelt a kommunikációhoz.
- Lehetséges ok: A Toro TBC HH nem kompatibilis a rendszerrel.
Megoldás: Konzultáljon Toro forgalmazójával a kompatibilis vezérlők listája ügyében.
- Probléma:** **Programjellemzők nem találhatók.**
Lehetséges ok: Lehet, hogy ön **Toro N** módban van.
Megoldás: Váltsa át a beállítást **TORO Y**-ra és küldjön adást. Ez a vezérlőt át fogja állítani a Toro tulajdonságok beállításra.
- Lehetséges ok: Ön egy nem Toro-vezérlésű egységet próbál programozni.
Megoldás: Ezekhez az emelt Toro jellemzőkhöz való hozzáféréshez a Toro TBC WP vezérlőt kell használnia.
- Lehetséges ok: Lehet, hogy nem a vezérlőben beállított megfelelő vezérlő típust használja.
Megoldás: Ki kell választania a **Toro N**-t a nem Toro típusú vezérlőkhöz, és a **Toro Y**-t a TBC WP-hez és továbbítani kell a vezérlőbe.
- Probléma:** **A szelepek nem kapcsolnak be azonnal.**
Lehetséges ok: Lehet, hogy a vezérlő „alacsony töltés” állapotban van, melyben akár egy percig is tarthat a töltés átküldése a mágnesszelephez.
Megoldás: Ez normál működés, abban az esetben ha az elemek szintje alacsony. A reakcióidő javításának érdekében, cserélje ki az elemeket újakra.
- Lehetséges ok: Két programot ütemezett ugyanabban az időpontban történő kezdésre.
Megoldás: A TBC WP egyszerre csak egy állomást indít, a második állomás késleltetve lesz, de az elsőt követő 1 percen belül beindul.